

(SK) 2K PRO – dvojzložkové farebné spreje a laky (technický list)


1. Bezpečnosť

Používajte osobné ochranné prostriedky (ochrannú masku/ rukavice/ ochranné okuliare).




2. Pretrepanie

Pred použitím dôkladne pretrepte plechovku po dobu 2 minút.

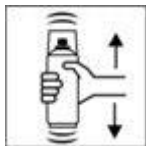

3. Príprava aktivácie

Vyberte biely aktivátor z viečka. Plechovku otočte o 180° a umiestnite aktivátor na kolík na dne plechovky.

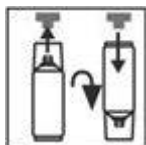


4. Aktivácia

Postavte plechovku s viečkom hore nohami na pevný povrch. Stlačte biely aktivátor dlaní až na doraz.



5. Pretrepanie

Po aktivácii znova dôkladne pretrepte plechovku po dobu 2 minút - počnúc počuteľným úderom guľičiek. Po pretrepaní nechajte plechovku 15 minút odpočinúť.

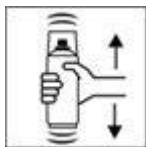


6. Odistenie spreja

Odstráňte zaistenie spreja tým, že najprv zložíte trysku. Vložte skrutkovač medzi záklopku a zaistovací krúžok. Opatrne vypačte.



7. Skúšobný nástrek - Kontrola farby

Po pretrepaní plechovky vyskúšajte striekanie, skontrolujte kompatibilitu s podkladom a odtieň.

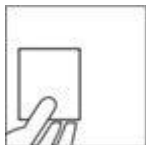


8. Vzdialenosť aplikácie

15 cm - 25 cm



Ilustračná foto

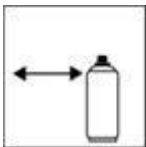

9. Striekacie priechody


Cca 1 - 2 striekacie priechody. Najprv horizontálne a potom vertikálne z jednej strany na druhú. Dbajte na to, že farba môže stekať, pokiaľ striekate na vertikálny povrch. Náš tip: naneste prvú tenkú vrstvu a nechajte ju niekoľko minút odvetrať, než uzavriete prvý striekací priechod.

(Hrúbka suchého filmu cca 40 µm)



10. Čas odvetrávania

Medzi jednotlivými striekacími priechodmi: cca 10 - 15 minút.

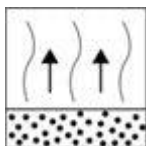


11. Podmienky aplikácie

Optimálne spracovanie pri 18 ° C - 25 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 40 - 50%.



12. Výdatnosť


Cca 0,5 m² pri 2 striekacích priechodoch.

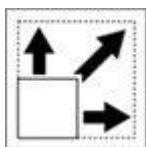

13. Schnutie


Suché na prach: cca 20 minút . Suché na dotyk: 2 hodiny (leštiteľné: cez noc). Doba sušenia závisí od teploty a hrúbky vrstvy.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na vyššie uvedené spracovateľské podmienky. Stanovenie stupňa suchosti bolo vykonané podľa DIN 53150.

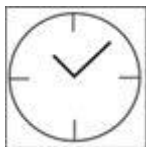

14. Doba použitia

Po aktivácii cca 24 hodín pri izbovej teplote 20 °C. Doba spracovania závisí od okolitej teploty. Vyššie teploty vedú k skráteniu, nižšie teploty k predĺženiu doby spracovania. Po uplynutí doby spracovania nie je zaručená bezchybná kvalita vzniknutej povrchovej úpravy, pretože po aktivácii prebieha v plechovke chemická reakcia. Výrobok nesmie byť po uplynutí doby spracovania ďalej používaný.

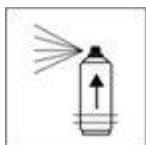

15. Ukončenie

Po ukončení lakovacieho procesu (striekania) plechovku otočte a vyprázdňte ventil.

